


Configurar la interfaz de DC-HI-Net de Steinwald

Requisitos: Descargar el módulo DC 32 de la página:

https://www.m-service.de/seiten/e/e_software/




Ajustar la interpolación de los sistemas de medición instalados

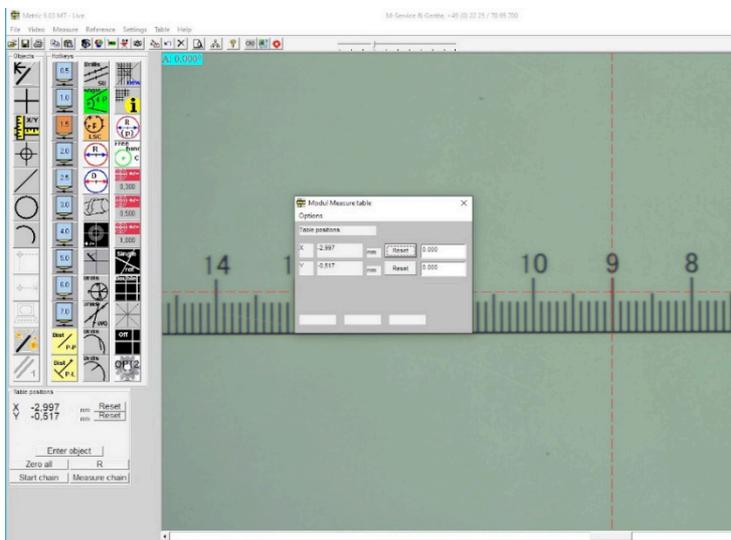


Si aparece un valor incorrecto de la distancia de medición recorrida, se tiene que volver a configurar la interpolación de la interfaz. El procedimiento es el siguiente.


Inicie el módulo DC 32 antes mencionado.

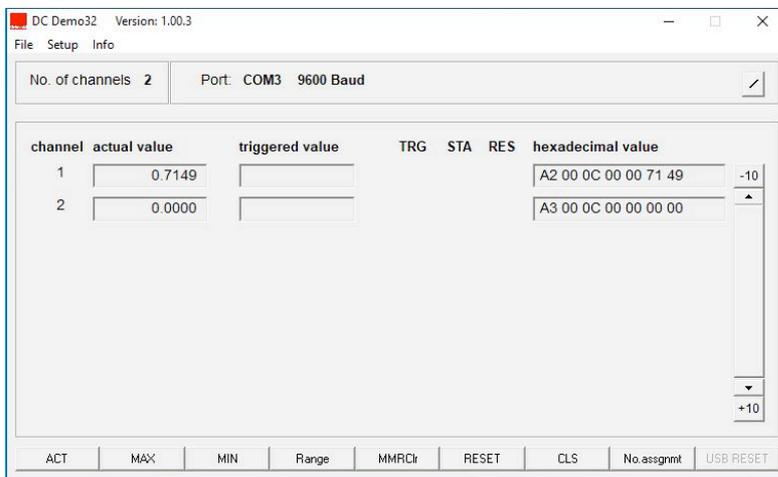


En "Setup" (Configuración) vaya a la opción de configuración RS 232 Setup y seleccione el puerto COM correcto. De esta forma se establece la conexión y se transmiten los datos.

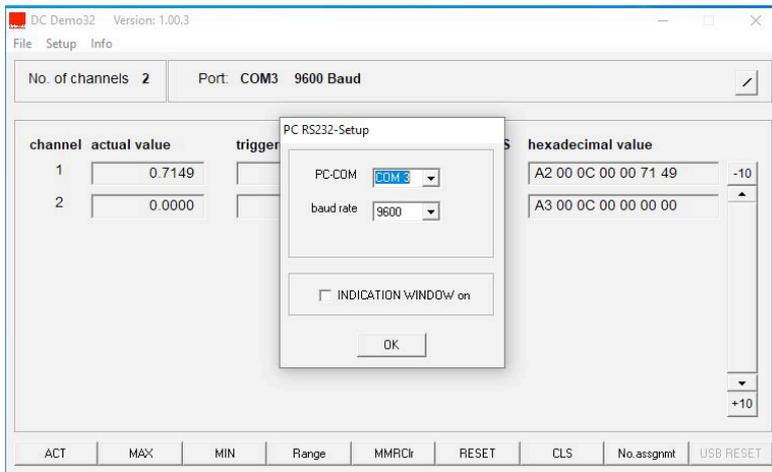

En el menú "Setup" (Configuración), active el subprograma "DC-Hi-Net Interface Setup".

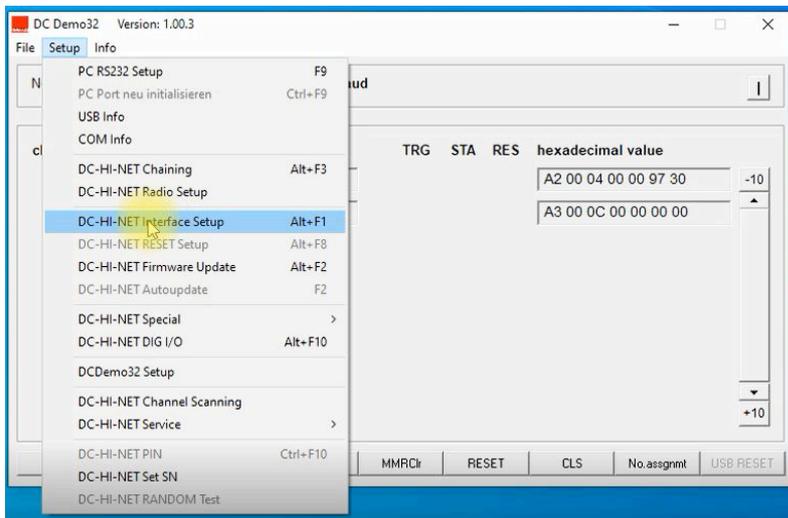

A continuación se abre la ventana en la que se encuentran los valores y datos de configuración. Ahora tiene que configurar los correspondientes canales para que los valores correspondan a los sistemas de medición.

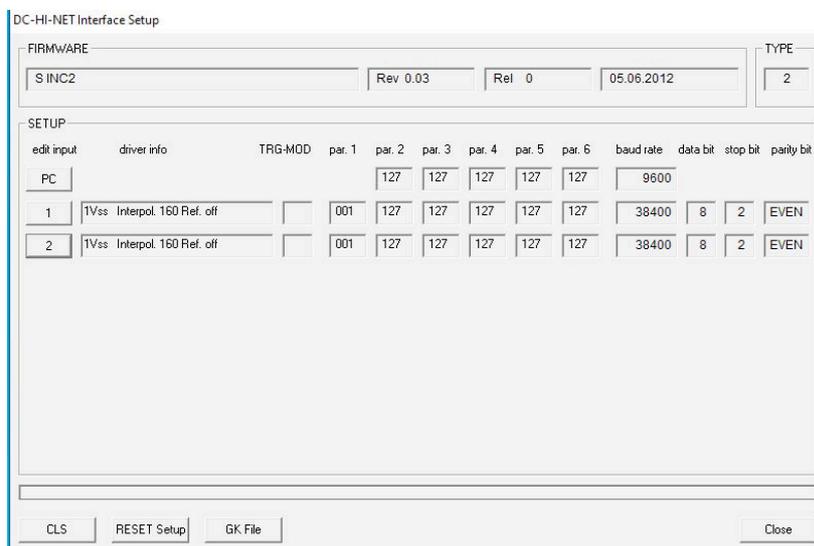

En el siguiente paso, vaya a "Edit/ Eingang 1" (Editar / Entrada 1) e introduzca el valor 005 en el Par 1. Ahora ya tiene la interpolación correcta para los sistemas de medición instalados. A continuación, acepte / guarde los valores.

The screenshot shows the 'DC-HI-NET Interface Setup' window. The 'FIRMWARE' section displays 'S IN C2', 'Rev 0.03', 'Rel 0', '05.06.2012', and 'TYPE 2'. The 'SETUP' section has a table with columns: edit input, driver info, TRG-MOD, par. 1, par. 2, par. 3, par. 4, par. 5, par. 6, baud rate, data bit, stop bit, parity bit. The 'Edit' section shows configuration for input 1: driver '1Vss Interpol. 160 Ref. off', TRG-MOD '005', and parameters par. 1-6 all set to 127. Baud rate is 38400, data bit is 8, stop bit is 2, and parity bit is EVEN. A 'CAUTION' message is present: 'Wrong parameter setting may cause damages to DC-HI-NET interfaces and to connected devices!'. Buttons for 'PIN', 'Save', 'Close', 'CLS', 'RESET Setup', 'GK File', and 'Close' are visible.

El siguiente paso es ajustar la entrada 2 y todos los demás canales que estén activos a la interpolación correcta. A continuación, acepte / guarde los valores.

The screenshot shows the 'DC-HI-NET Interface Setup' window with the same firmware and setup information as the previous image. The 'Edit' section now shows configuration for input 2: driver '1Vss Interpol. 160 Ref. off', TRG-MOD '005', and parameters par. 1-6 all set to 127. Baud rate is 38400, data bit is 8, stop bit is 2, and parity bit is EVEN. The 'CAUTION' message and buttons remain the same.

Ahora en la pantalla del sistema de medición en el sistema métrico se muestra a la derecha "Más" y a la izquierda "Menos" en el sentido de la marcha. Si se trata de la dirección opuesta, se tiene que cambiar la interpolación y se introduce el valor 037 en el Par. 1 o Par. 2. A continuación, acepte / guarde los valores.

The screenshot shows the 'DC-HI-NET Interface Setup' window with the same firmware and setup information. The 'Edit' section shows configuration for input 1: driver '1Vss Interpol. 200 Ref. off', TRG-MOD '037', and parameters par. 1-6 all set to 127. Baud rate is 38400, data bit is 8, stop bit is 2, and parity bit is EVEN. The 'CAUTION' message and buttons remain the same.

Pulsando el botón "Übernehmen" (Aplicar) se guardan los correspondientes ajustes automáticamente y al final se pulsa Cerrar para salir del programa.

input	driver	TRG-MOD	par. 1	par. 2	par. 3	par. 4	par. 5	par. 6	baud rate	data bit	stop bit	parity bit
2	1Vss	Interpol. 200 Ref. off	127	127	127	127	127	38400	8	2	EVEN	

Como complemento a la información contenida en este manual, en nuestra Web puede ver un vídeo de la aplicación (Nº A-19). En ese caso, envíenos un correo electrónico a info@m-service.de o info@kitotec.biz. A continuación, el enviaremos los datos de acceso para los vídeos de formación.

KITOTEC

[Inicio](#)
[Volver a la página de inicio](#)
[Atrás](#)

[Hojas de datos](#)

[Metric](#) — Software de medición
[Ayuda Metric PE en Inglés](#)
[Ayuda Metric MT en Inglés](#)
[Metric — Vídeos de ayuda en Inglés](#)
[Actualizaciones de Metric](#)

[Controladores](#)
[Requisitos del sistema](#)
[Diagnóstico Metric](#)
[Migración de Metric a Windows 10](#)
(PDF)
[WINDOWS10 - User Account Control](#)

NOTA:
[Actualizaciones del sistema](#)
[Microsoft](#)
[Encontrar archivos ocultos](#)
[\(Virtual Store\) en Windows 10](#) (PDF)