


Configurazione dell'interfaccia DC-HI-Net di Steinwald

Premessa: scaricamento del modulo DC 32 dalla homepage:

https://www.m-service.de/seiten/i/i_software/




Impostazione dell'interpolazione dei sistemi di misurazione integrati

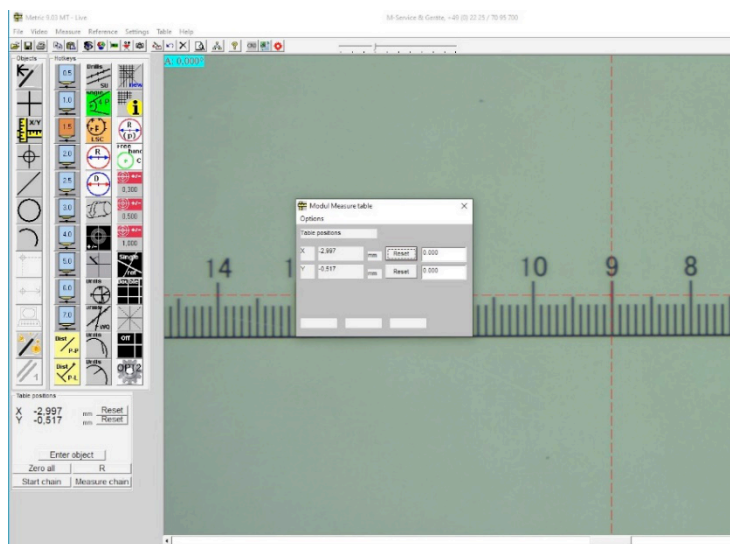


In caso di indicazione di un valore errato inerente al tratto di misurazione, occorre ricostituire l'interpolazione dell'interfaccia. Si procede quindi nel modo seguente.


Avviare il summenzionato modulo DC 32.

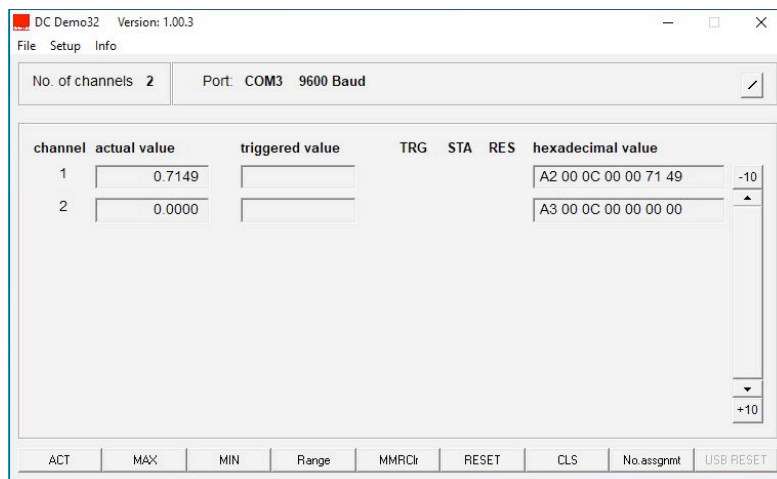


Durante la fase di "Setup", andare alla voce RS 232 Setup e selezionare la connessione COM corretta. Grazie al collegamento appena creato, è possibile trasmettere i dati.

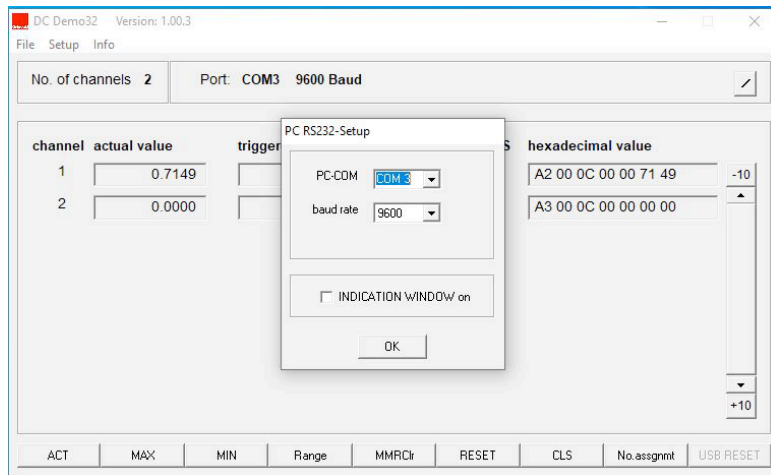

Nel menu "Setup" attivare il sottoprogramma "DC-Hi-Net Interface Setup".

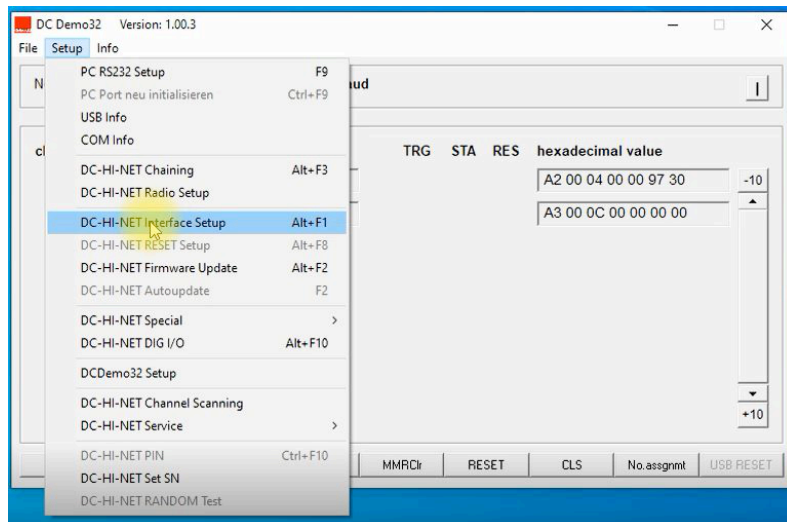

Si apre quindi una finestra dove vengono illustrati i dati e i valori di configurazione. Ora occorre configurare i rispettivi canali in modo tale che i valori siano conformi a quelli dei sistemi di misurazione.

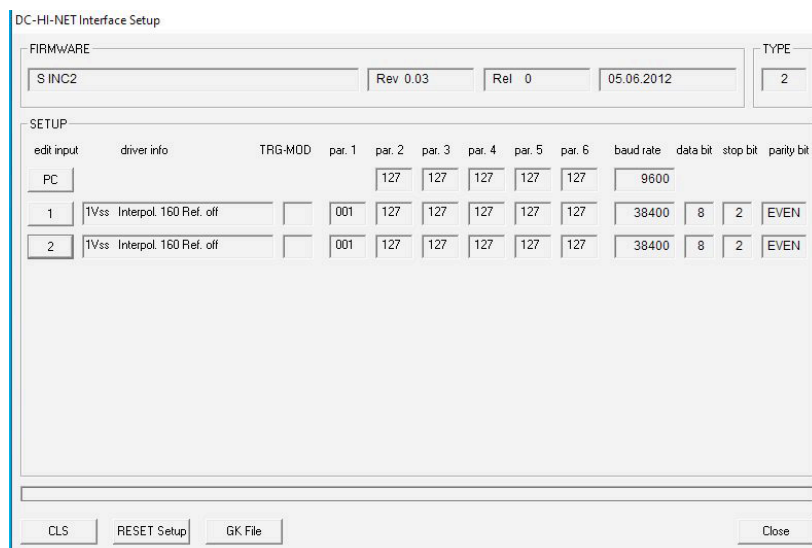

La fase successiva consiste nell'accedere a "Edit/ Entrata 1" e inserire il valore 005 nel PAR 1. Ora è disponibile la corretta interpolazione per i sistemi di misurazione realizzati. Quindi, accettare/memorizzare i valori.

DC-HI-NET Interface Setup

FIRMWARE: S INC2, Rev 0.03, Rel 0, 05.06.2012, TYPE 2

SETUP: edit input, driver info, TRG-MOD, par. 1, par. 2, par. 3, par. 4, par. 5, par. 6, baud rate, data bit, stop bit, parity bit

Edit: input, driver, TRG-MOD, par. 1, par. 2, par. 3, par. 4, par. 5, par. 6, baud rate, data bit, stop bit, parity bit

1 1Vss Interpol. 160 Ref. off 005 127 127 127 127 127 38400 8 2 EVEN

CAUTION: Wrong parameter setting may cause damages to DC-HI-NET interfaces and to connected devices!

PIN Save Close

CLS RESET Setup GK File Close

In seguito occorre riconvertire anche l'entrata 2 e tutti i canali attivi sull'interpolazione corretta. Quindi, accettare/memorizzare i valori.

DC-HI-NET Interface Setup

FIRMWARE: S INC2, Rev 0.03, Rel 0, 05.06.2012, TYPE 2

SETUP: edit input, driver info, TRG-MOD, par. 1, par. 2, par. 3, par. 4, par. 5, par. 6, baud rate, data bit, stop bit, parity bit

Edit: input, driver, TRG-MOD, par. 1, par. 2, par. 3, par. 4, par. 5, par. 6, baud rate, data bit, stop bit, parity bit

2 1Vss Interpol. 160 Ref. off 005 127 127 127 127 127 38400 8 2 EVEN

CAUTION: Wrong parameter setting may cause damages to DC-HI-NET interfaces and to connected devices!

PIN Save Close

CLS RESET Setup GK File Close

L'indicazione del sistema di misurazione di Metric viene ora visualizzata in direzione di marcia dx in "più", mentre in direzione di marcia sx in "meno". Qualora la direzione sia invece inversa, occorre ripristinare l'interpolazione, inserendo il valore 037 nel PAR 1 risp. nel PAR 2. Quindi, accettare/memorizzare i valori.

DC-HI-NET Interface Setup

FIRMWARE: S INC2, Rev 0.03, Rel 0, 05.06.2012, TYPE 2

SETUP: edit input, driver info, TRG-MOD, par. 1, par. 2, par. 3, par. 4, par. 5, par. 6, baud rate, data bit, stop bit, parity bit

Edit: input, driver, TRG-MOD, par. 1, par. 2, par. 3, par. 4, par. 5, par. 6, baud rate, data bit, stop bit, parity bit

1 1Vss Interpol. 200 Ref. off 037 127 127 127 127 127 38400 8 2 EVEN

CAUTION: Wrong parameter setting may cause damages to DC-HI-NET interfaces and to connected devices!

PIN Save Close

CLS RESET Setup GK File Close

Premendo il pulsante "Accetta" si memorizzano le relative impostazioni in modo automatico; al termine basta premere su "Chiudi" per terminare il programma.

DC-HI-NET Interface Setup

FIRMWARE

S INC2 Rev 0.03 Rel 0 05.06.2012 TYPE 2

SETUP

edit input	driver info	TRG-MOD	par. 1	par. 2	par. 3	par. 4	par. 5	par. 6	baud rate	data bit	stop bit	parity bit
2	1Vss	Interpol. 200 Ref. off	059	127	127	127	127	127	38400	8	2	EVEN

CAUTION:
Wrong parameter setting may cause damages to DC-HI-NET interfaces and to connected devices!

PIN Save Close

CLS RESET Setup GK File Close

Oltre alle presenti informazioni, potete anche guardare un video informativo (n. A-19) sul nostro sito web. In questo caso, inviateci una e-mail all'indirizzo info@m-service.de oppure a info@kitotec.biz. Vi invieremo quindi i dati di accesso inerenti ai video informativi.

KITOTEC

[Home](#)

[Torna alla pagina principale](#)

[Indietro](#)

[Fogli dati](#)

[Metric — Software di misurazione](#)

[Guida Metric PE in inglese](#)

[Guida Metric MT in inglese](#)

[Guida completa Metric in inglese](#)

[Aggiornamenti Metric](#)

[Driver](#)

[Requisiti di sistema](#)

[Diagnosi Metric](#)

[Migrazione di Metric a Windows 10 \(PDF\)](#)

[WINDOWS10 - User Account Control](#)

[NOTA: Microsoft Systemupdates](#)

[Come trovare i file nascosti](#)

[\(Virtual Store\) in Windows 10 \(PDF\)](#)